



TS EN 50085-1
TS EN IEC 61439-1

5
YEARS
WARRANTY




XX-TA080.400

4x  **M6 x 30**

2x  **M6 x 20**

2x  **M4 x 8**


4x  **J6.4**

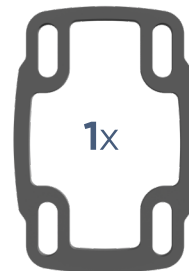

1

Stecken Sie die Winkelbolzen in ihre Schlitz und ziehen Sie sie fest.

Insert the angle bolts into their slots and tighten them.

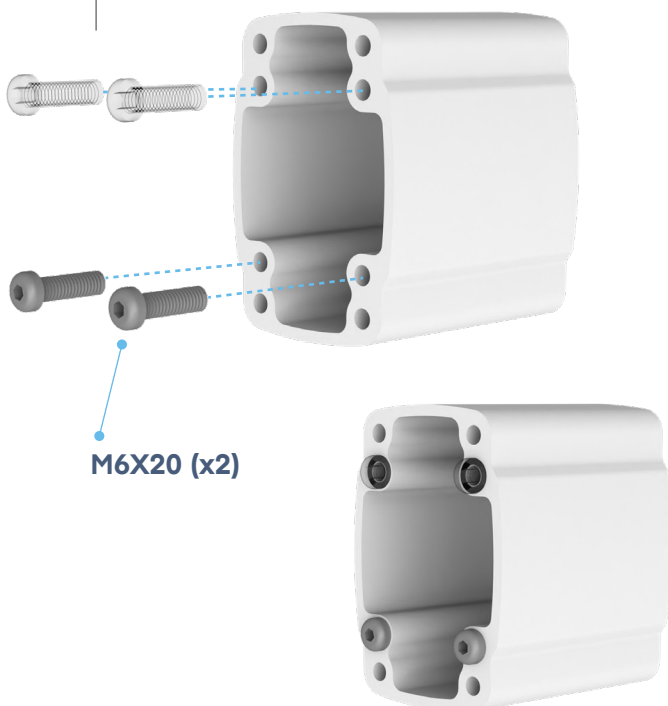

2

Entfernen Sie das gelbe Klebeband. Legen Sie die Dichtung so ein, dass die Klebefläche nach innen zeigt.


Remove the yellow tape. Place the gasket with the adhesive surface inside.



3

Setzen Sie das Profil in die Kupplung ein, wie in der Abbildung unten gezeigt.


Insert the profile into the coupling as shown in the illustration below.

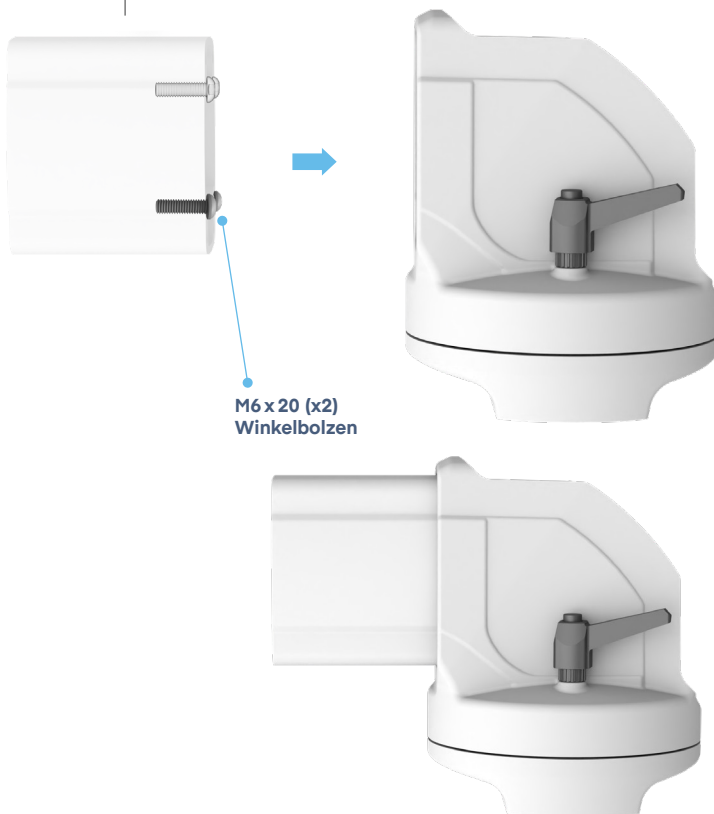

4

Ziehen Sie die Profilbolzen fest.

Tighten the profile bolts.

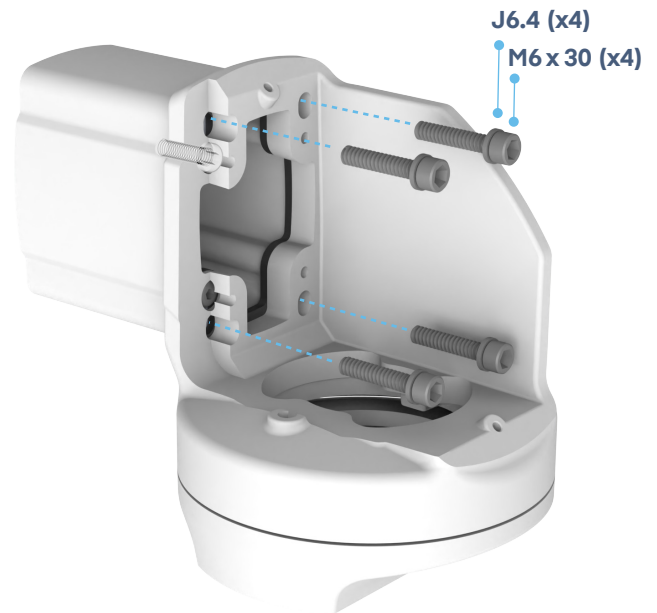

5

Winkelbolzen werden verwendet, um ein Durchhängen des Profils durch das hohe Gewicht zu verhindern, das bei langen Tragarmprofilen auftreten kann.

Angle bolts are used to prevent the profile from sagging due to the high weight that can occur with long support arm profiles.

6

M6x20 Winkelbolzen werden verwendet, um ein Durchhängen des Profils durch das hohe Gewicht zu verhindern, das bei langen Tragarmprofilen auftreten kann.


M6x20 angle bolts are used to prevent the profile from sagging due to the high weight that can occur with long support arm profiles.

Wenn in Ihrer Anwendung kein Durchhängen auftritt, lassen Sie die Winkelbolzen in angezogener Position.

If there is no sagging in your application, leave the angle bolts in the tightened position.

Wenn in Ihrer Anwendung eine Durchbiegung vorliegt, lösen Sie die M6x30-Profilbolzen je nach gewünschtem Winkel um 2-3 mm. Sobald das Profil auf die gewünschte Position eingestellt ist, ziehen Sie die M6x30-Winkelschrauben wieder fest. Sie können eine Wasserwaage etc. verwenden, um die Neigung zu überprüfen.

If there is sagging in your application, loosen the M6x30 profile bolts by 2-3 mm depending on the desired angle. As soon as the profile has been adjusted to the desired position, retighten the M6x30 angle bolts. You can use a spirit level etc. to check the inclination.

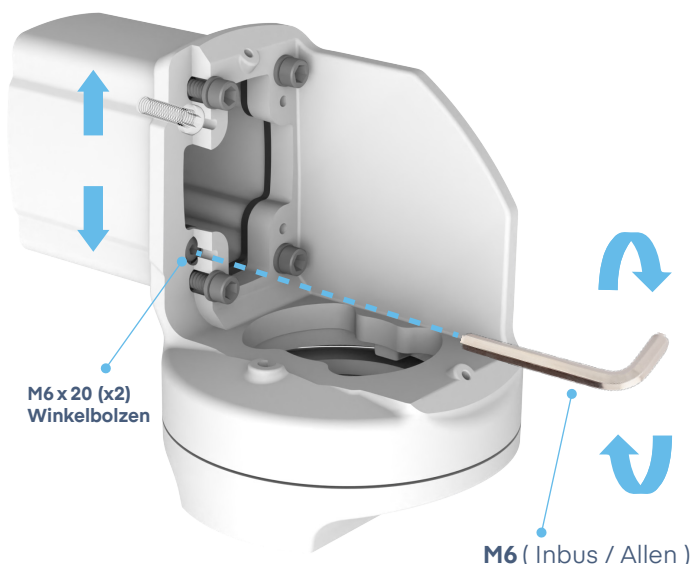

7

Entfernen Sie das gelbe Klebeband. Legen Sie die Dichtung so ein, dass die Klebefläche nach innen zeigt.

Remove the yellow tape. Place the gasket with the adhesive surface inside.



8

Setzen Sie die Abdeckung auf das Modul und ziehen Sie die Schrauben an.


Place the cover on the module and tighten the bolts.



9

Achtung: Die Winkelbegrenzungsschraube (M6x10) kann verwendet werden, wenn der Moduldrehwinkel reduziert werden soll. Auf dem Modul befinden sich 6 Löcher.

Attention: Angle limiting set screw (M6x10) can be used where the module rotation angle is desired to be reduced. There are 6 holes on the module.

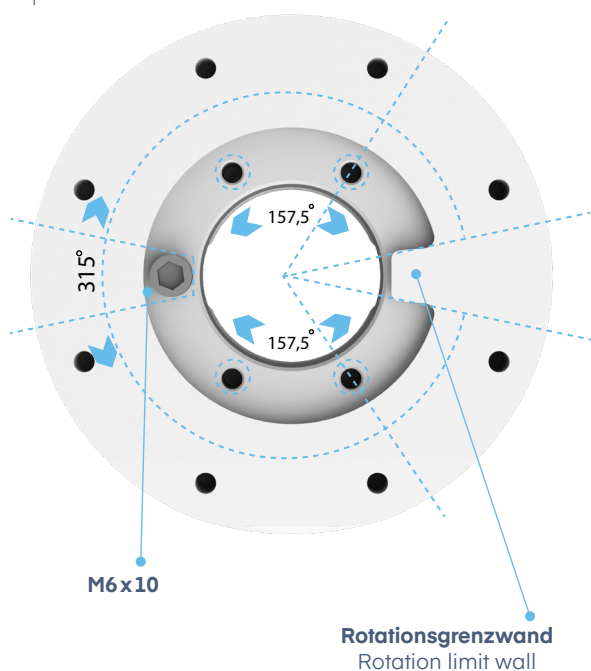

10

Entfernen Sie das gelbe Klebeband. Legen Sie die Dichtung so ein, dass die Klebefläche nach innen zeigt.

Remove the yellow tape. Place the gasket with the adhesive surface inside.



Make sure that the assembly is done as shown in the picture below.

