




TS EN 50085-1
TS EN IEC 61439-1

5
YEARS
WARRANTY

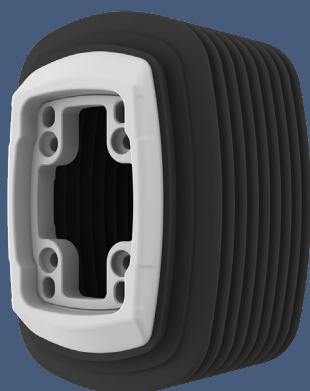

XX-TA080.505

1

Die tragende Achse dieses Moduls sollte wie im nachstehenden Montagebeispiel sein (im rechten Winkel). Andernfalls wird die Montageanwendung nicht empfohlen.


The load-bearing axis of this module should be as shown in the installation example below (at right angles). Otherwise, the installation application is not recommended.

Beispiel für ein Armstartermodul.

Example of an arm starter module.

Diese Markierung muss nach oben gerichtet sein.


This marking must face upwards.

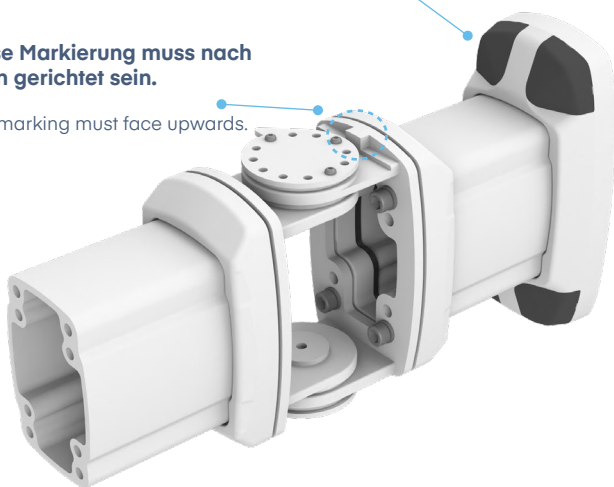

2

Stecken Sie die Winkelbolzen in ihre Schlitz und ziehen Sie sie fest.

Insert the angle bolts into their slots and tighten them.

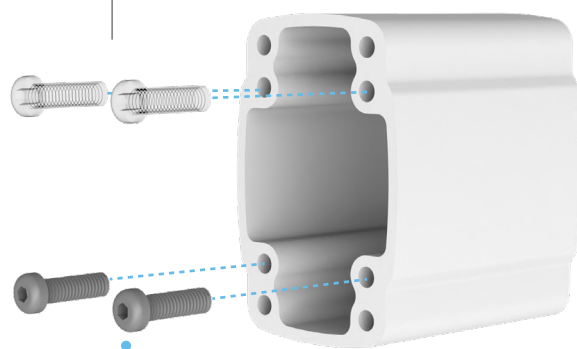

M6X20 (x2)




8x  M6 x 30

4x  M6 x 20

8x  J6.4

1x 

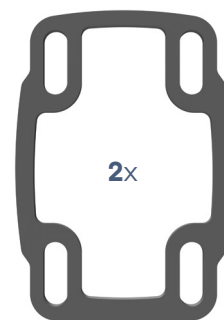

3

Entfernen Sie das gelbe Klebeband. Legen Sie die Dichtung so ein, dass die Klebefläche nach innen zeigt.


Remove the yellow tape. Place the gasket with the adhesive surface inside.



4

Setzen Sie das Profil in die Kupplung ein, wie in der Abbildung unten gezeigt.


Insert the profile into the coupling as shown in the illustration below.

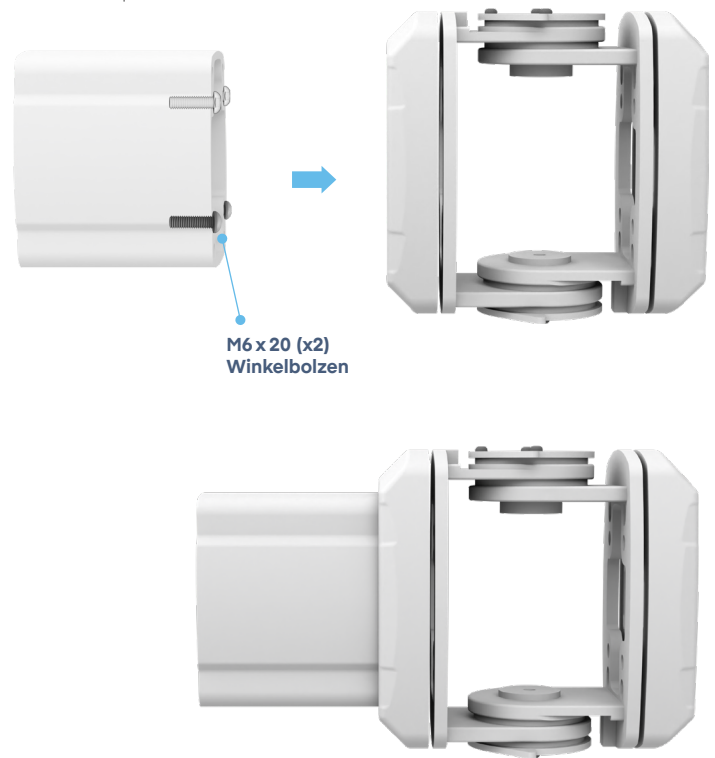

5

Ziehen Sie die Profilbolzen fest.


Tighten the profile bolts.

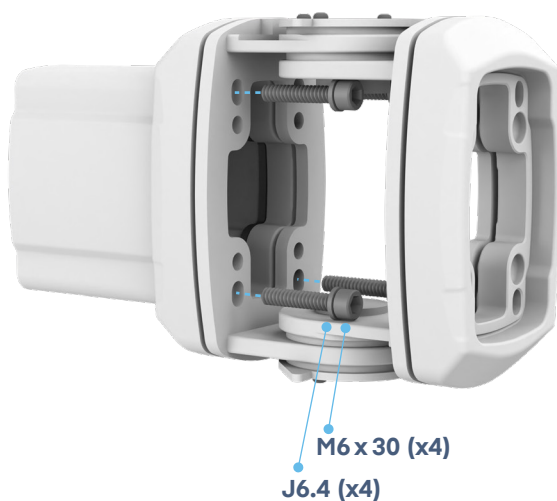

6

Winkelbolzen werden verwendet, um ein Durchhängen des Profils durch das hohe Gewicht zu verhindern, das bei langen Tragarmprofilen auftreten kann.

Angle bolts are used to prevent the profile from sagging due to the high weight that can occur with long support arm profiles.

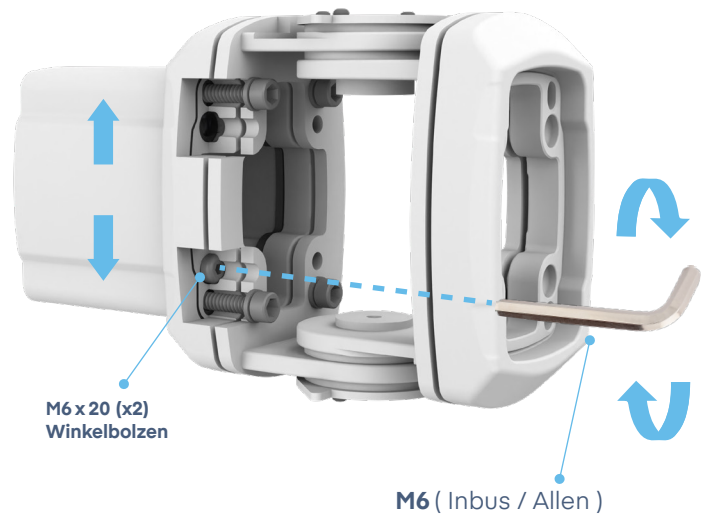

7

Verwenden Sie M6x20-Schrauben für die Winkelkorrektur.

Use M6x20 screws for the angle correction.

Wenn in Ihrer Anwendung kein Durchhängen auftritt, lassen Sie die Winkelbolzen in angezogener Position.

If there is no sagging in your application, leave the angle bolts in the tightened position.


Wenn in Ihrer Anwendung eine Durchbiegung vorliegt, lösen Sie die M6x30-Profilbolzen je nach gewünschtem Winkel um 2-3 mm. Sobald das Profil auf die gewünschte Position eingestellt ist, ziehen Sie die M6x30-Winkelschrauben wieder fest. Sie können eine Wasserwaage etc. verwenden, um die Neigung zu überprüfen.

If there is sagging in your application, loosen the M6x30 profile bolts by 2-3 mm depending on the desired angle. As soon as the profile has been adjusted to the desired position, retighten the M6x30 angle bolts. You can use a spirit level etc. to check the inclination.

8

Entfernen Sie das gelbe Klebeband. Legen Sie die Dichtung so ein, dass die Klebefläche nach innen zeigt.


Remove the yellow tape. Place the gasket with the adhesive surface inside.

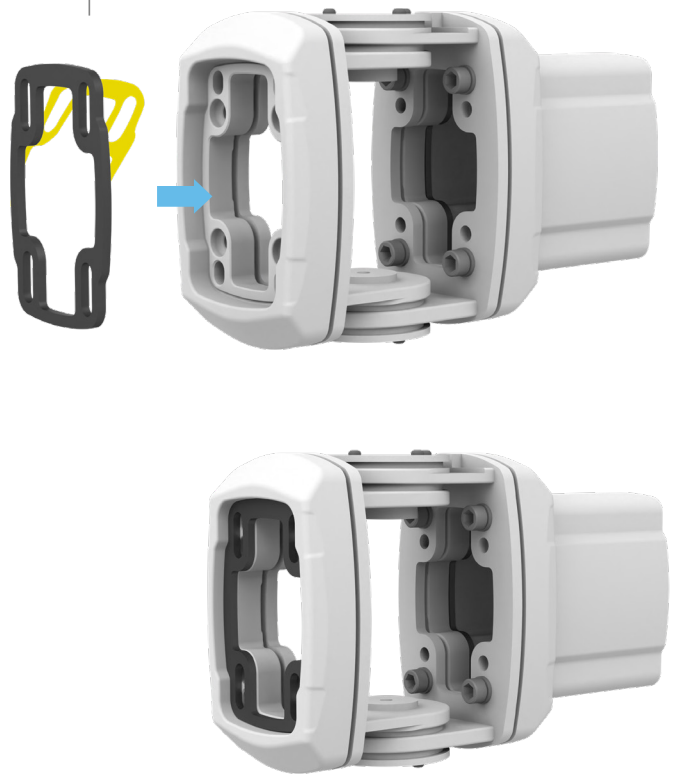

9

Setzen Sie das Profil in die Kupplung ein, wie in der Abbildung unten gezeigt.

Insert the profile into the coupling as shown in the illustration below.

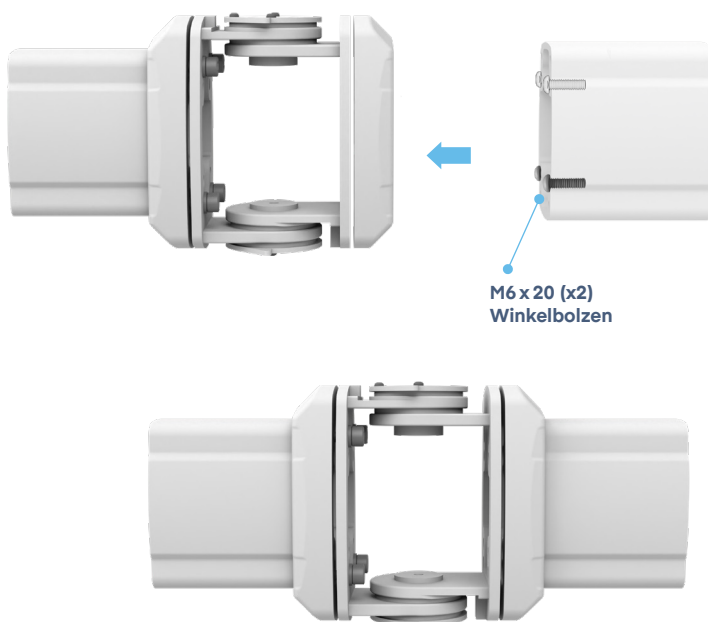


M6 x 20 (x2)
Winkelbolzen

10

Ziehen Sie die Profilbolzen fest.

Tighten the profile bolts.

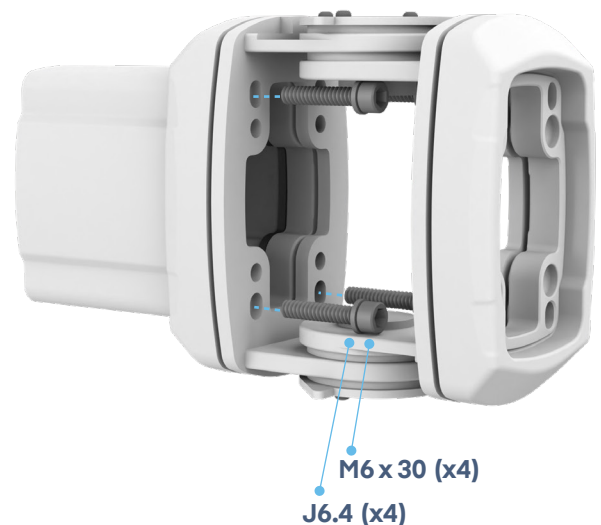


M6 x 30 (x4)
J6.4 (x4)

11

Winkelbolzen werden verwendet, um ein Durchhängen des Profils durch das hohe Gewicht zu verhindern, das bei langen Tragarmprofilen auftreten kann.


Angle bolts are used to prevent the profile from sagging due to the high weight that can occur with long support arm profiles.

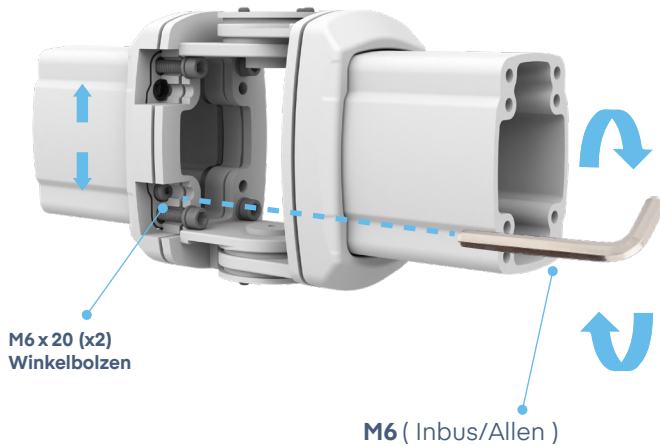

12

Montieren Sie den Faltenbalg in Pfeilrichtung, wie in der Abbildung gezeigt, um das Modul abzudecken.


Fit the bellows in the direction of the arrow, as shown in the illustration, to cover the module.

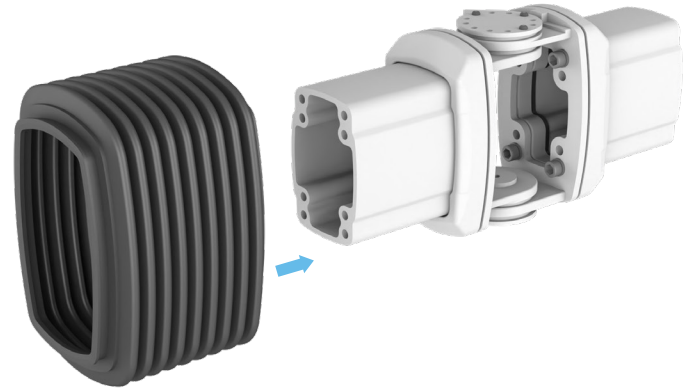

13

Setzen Sie die Balgkupplungsteile in die Schlitz an den beiden Enden des Faltenbalgs ein und ziehen Sie sie gut fest.

Insert the bellows coupling parts into the slots at both ends of the bellows and tighten them securely.

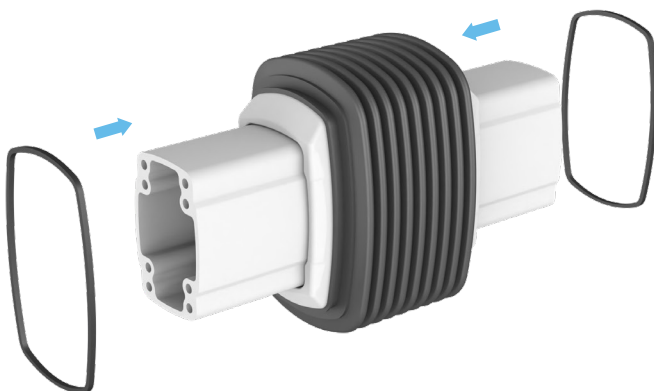

14

Prüfen Sie den Faltenbalg auf guten Sitz.

Check the bellows for good fitting.

