



TS EN 50085-1
TS EN IEC 61439-1

5
YEARS
WARRANTY



XX-TA080.700

4x  **M6 x 30**

2x  **M6X20**



4x  **J6.4**

5x  **M4 x 8**

2x 

2x 


2x 

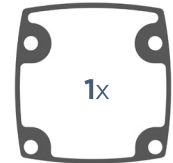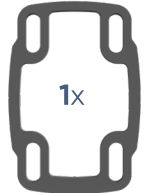

1

Stecken Sie die Winkelbolzen in ihre Schlitz und ziehen Sie sie fest.

Insert the angle bolts into their slots and tighten them.

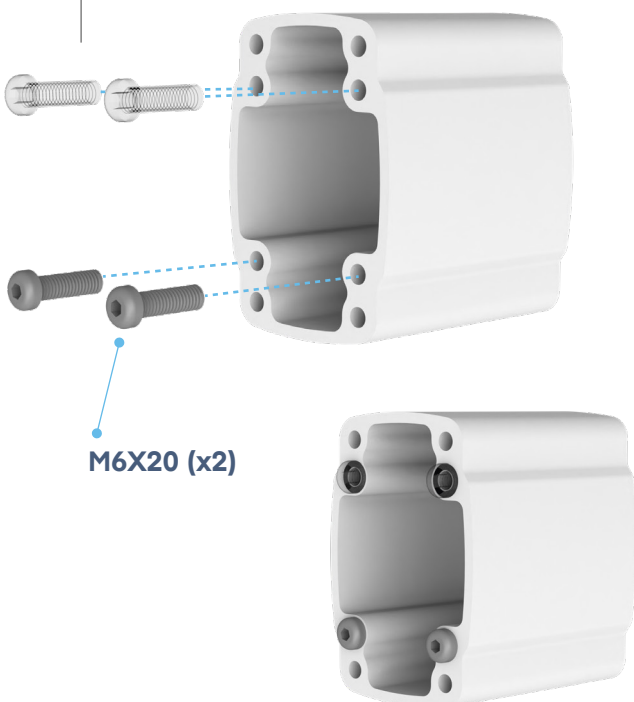

M6X20 (x2)

2

Entfernen Sie das gelbe Klebeband. Legen Sie die Dichtung so ein, dass die Klebefläche nach innen zeigt.


Remove the yellow tape. Place the gasket with the adhesive surface inside.



3

Winkelbolzen werden verwendet, um ein Durchhängen des Profils durch das hohe Gewicht zu verhindern, das bei langen Tragarmprofilen auftreten kann.

Angle bolts are used to prevent the profile from sagging due to the high weight that can occur with long support arm profiles.

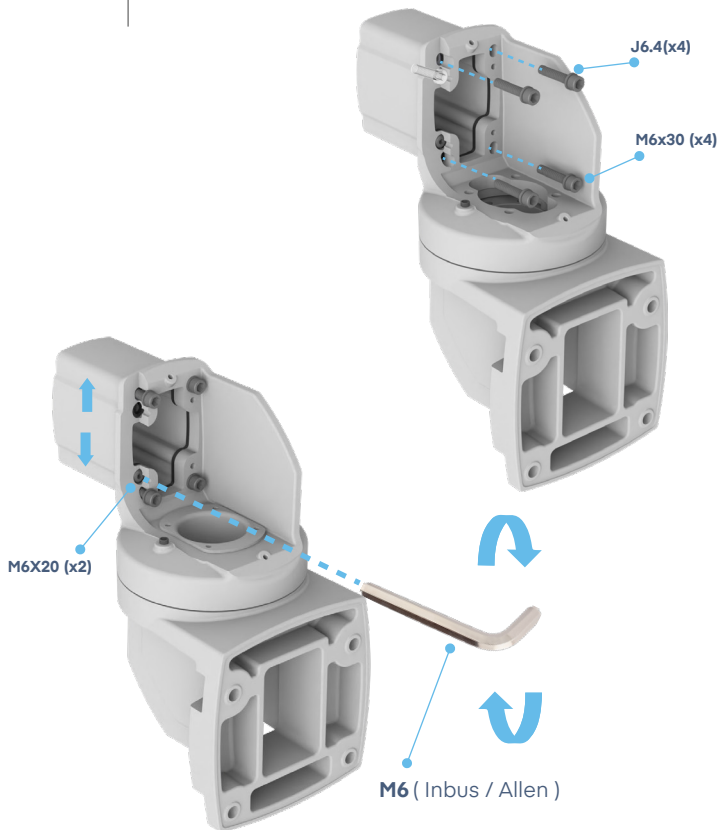

4

Verwenden Sie M6x20-Schrauben für die Winkelkorrektur.

Use M6x20 screws for the angle correction.

Wenn in Ihrer Anwendung eine Durchbiegung vorliegt, lösen Sie die M6x30-Profilbolzen je nach gewünschtem Winkel um 2-3 mm. Sobald das Profil auf die gewünschte Position eingestellt ist, ziehen Sie die M6x30-Winkelschrauben wieder fest. Sie können eine Wasserwaage etc. verwenden, um die Neigung zu überprüfen.

If there is no sagging in your application, leave the angle bolts in the tightened position.


Wenn in Ihrer Anwendung eine Durchbiegung vorliegt, lösen Sie die M6x30-Profilbolzen je nach gewünschtem Winkel um 2-3 mm. Sobald das Profil auf die gewünschte Position eingestellt ist, ziehen Sie die M6x30-Winkelschrauben wieder fest. Sie können eine Wasserwaage etc. verwenden, um die Neigung zu überprüfen.

If there is sagging in your application, loosen the M6x30 profile bolts by 2-3 mm depending on the desired angle. As soon as the profile has been adjusted to the desired position, retighten the M6x30 angle bolts. You can use a spirit level etc. to check the inclination.

5

Achtung: Sie können die Rechts-Links-Drehungen des Moduls mit M6x10-Schrauben begrenzen. Auf dem Modul befinden sich acht Löcher in gleichen Abständen. Optional können Sie die Drehbegrenzungen mit zwei Schrauben festlegen.

Attention: You can limit the right/left turns of the module with M6x10 screws. There are eight holes at equal distances on the module. Optionally, you can set the rotation limits with two screws.

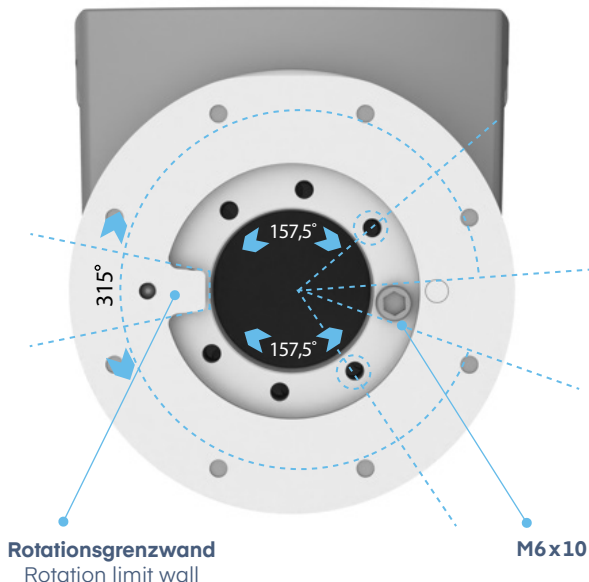

6

Setzen Sie den Kunststoffkabelschutz wie in der Abbildung unten gezeigt.


Place the plastic cable protection as shown in the illustration below.



7

Entfernen Sie das gelbe Klebeband. Legen Sie die Dichtung so ein, dass die Klebefläche nach innen zeigt.

Remove the yellow tape. Place the gasket with the adhesive surface inside.

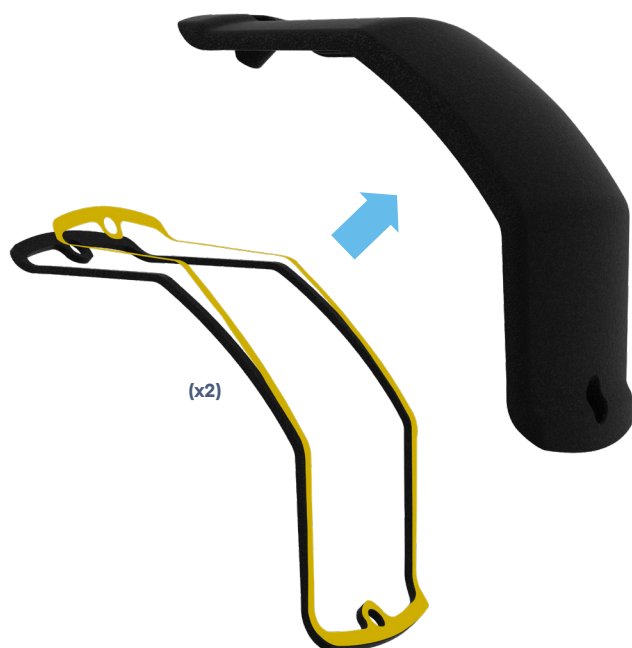

8

Positionieren und montieren Sie die Abdeckung und Bolzen wie in der Abbildung gezeigt.


Position and fit the cover and bolts as shown in the illustration.



9

Vorsicht! Vergessen Sie nicht, die Erdung zu befestigen, um eine sichere Verbindung herzustellen.


Caution! Do not forget to fix the grounding for a safe connection.

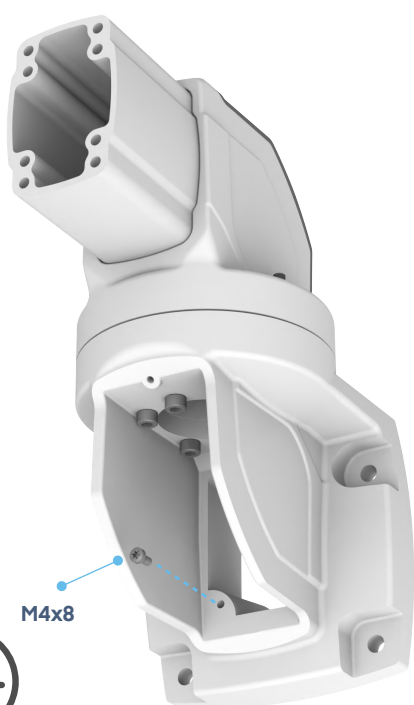

10

Positionieren und montieren Sie die Abdeckung und Bolzen wie in der Abbildung gezeigt.

Position and fit the cover and bolts as shown in the illustration.

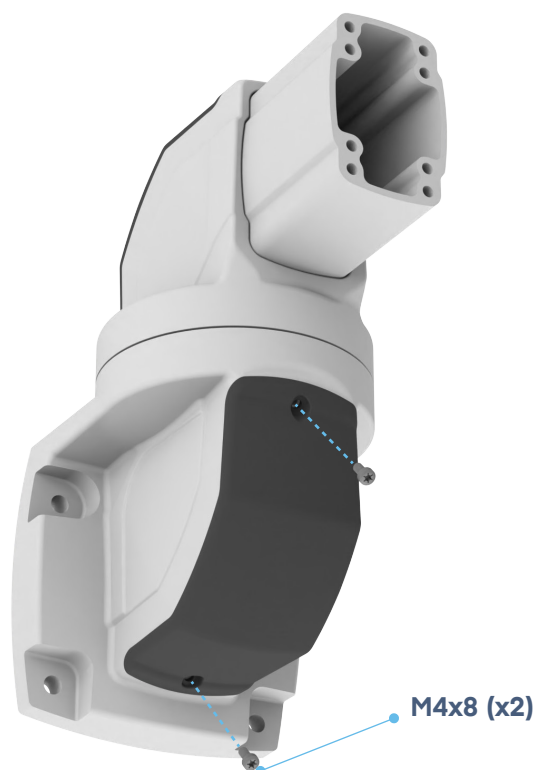

11

Entfernen Sie das gelbe Klebeband. Legen Sie die Dichtung so ein, dass die Klebefläche nach innen zeigt.


Remove the yellow tape. Place the gasket with the adhesive surface inside.



12

Setzen Sie die schwarzen Abdeckungen auf den Kopf der M8-Schraube. (M8-Schrauben sind nicht in der Verpackung enthalten).

Place the black covers on top of the M8 bolt head. (M8 bolts are not included in the box).

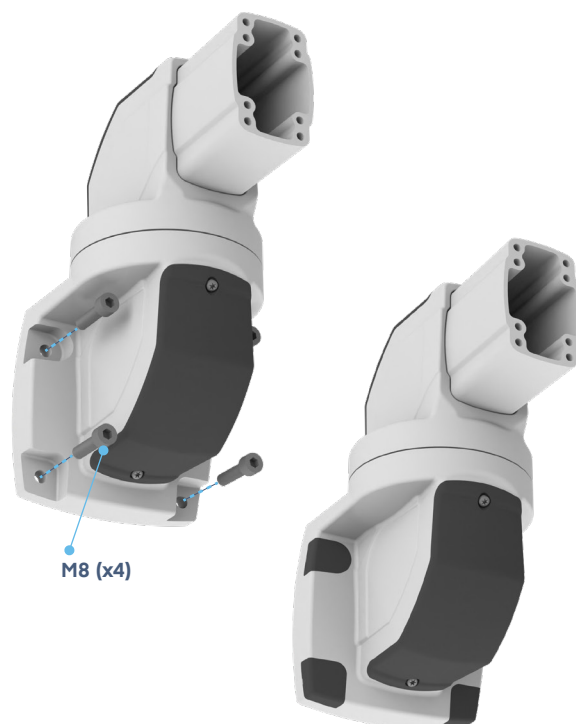

13

Verschraubungslöcher und Kabellochmaße, falls für die Montage erforderlich.

Screw holes and cable hole dimensions, if required for installation.

