



TS EN 50085-1
TS EN IEC 61439-1

5
YEARS
WARRANTY




XX-TA130.400

4x  **M8 x 30**

2x  **M8 x 20**

2x  **M4 x 8**


4x  **J8.4**

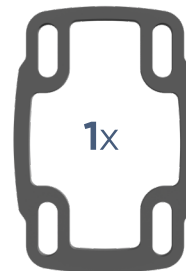

1

Stecken Sie die Winkelbolzen in ihre Schlitz und ziehen Sie sie fest.

Insert the angle bolts into their slots and tighten them

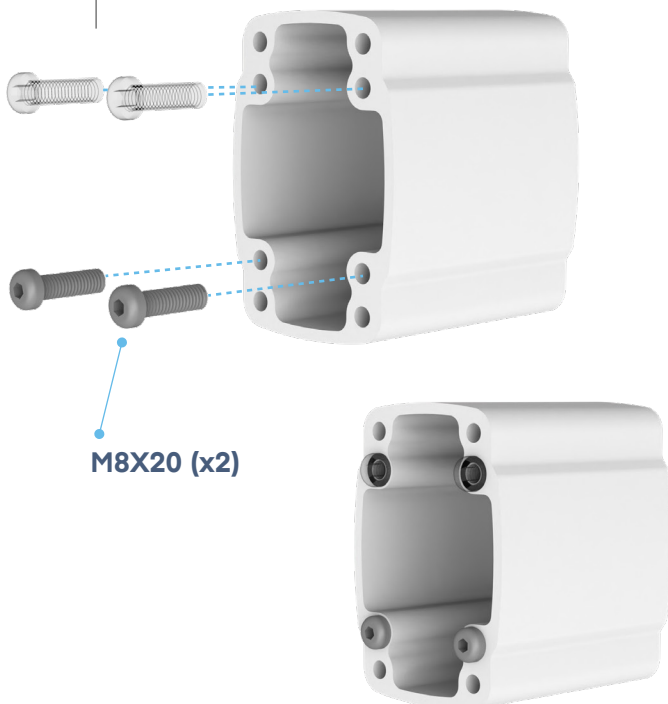

2

Entfernen Sie das gelbe Klebeband. Legen Sie die Dichtung so ein, dass die Klebefläche nach innen zeigt.


Remove the yellow tape. Place the gasket with the adhesive surface inside.



3

Setzen Sie das Profil in die Kupplung ein, wie in der Abbildung unten gezeigt.


Insert the profile into the coupling as shown in the illustration below.

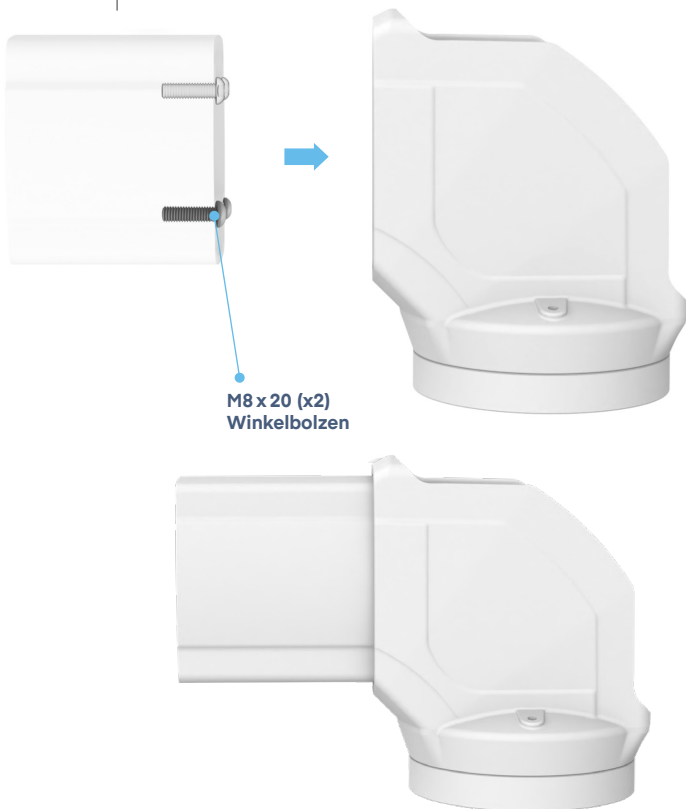

4

Ziehen Sie die Profilbolzen fest.

Tighten the profile bolts

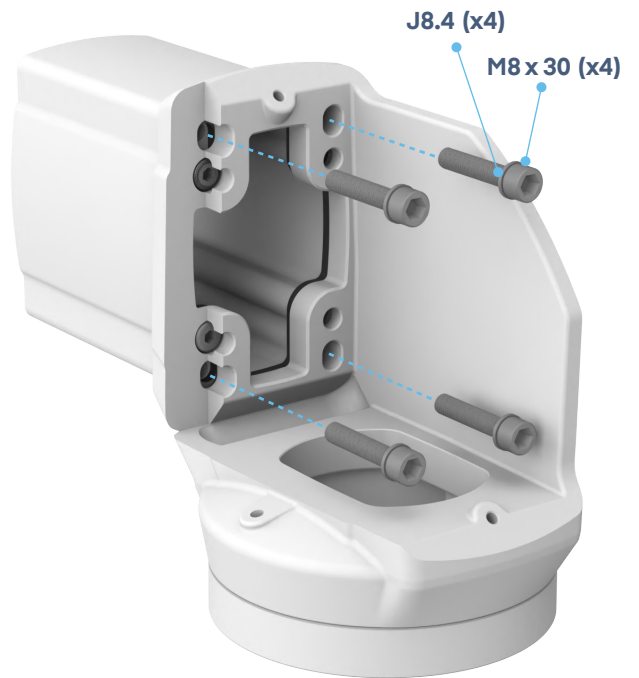

5

Winkelbolzen werden verwendet, um ein Durchhängen des Profils durch das hohe Gewicht zu verhindern, das bei langen Tragarmprofilen auftreten kann.

Angle bolts are used to prevent profile from sagging due to heavy weight that might occur in long length profile applications.



6

M8x20 Winkelbolzen werden verwendet, um ein Durchhängen des Profils durch das hohe Gewicht zu verhindern, das bei langen Tragarmprofilen auftreten kann.

M8x20 angle bolts are used to prevent the profile from sagging due to the high weight that can occur with long support arm profiles.

Wenn in Ihrer Anwendung kein Durchhängen auftritt, lassen Sie die Winkelbolzen in angezogener Position.

If there is no sagging in your application, leave the angle bolts in the tightened position.

Wenn in Ihrer Anwendung eine Durchbiegung vorliegt, lösen Sie die M8x30-Profilbolzen je nach gewünschtem Winkel um 2-3 mm. Sobald das Profil auf die gewünschte Position eingestellt ist, ziehen Sie die M8x30-Winkelschrauben wieder fest. Sie können eine Wasserwaage etc. verwenden, um die Neigung zu überprüfen.

If there is sagging in your application, loosen the M8x30 profile bolts by 2-3 mm depending on the desired angle. As soon as the profile has been adjusted to the desired position, retighten the M8x30 angle bolts. You can use a spirit level etc. to check the inclination.

7

Entfernen Sie das gelbe Klebeband. Legen Sie die Dichtung so ein, dass die Klebefläche nach innen zeigt.

Remove the yellow tape. Place the gasket with the adhesive surface inside.



8

Der Umschalthebel dient zur Einstellung der Drehsteifigkeit des Moduls.

The switch lever is used to adjust the rotational stiffness of the module.

M4 x 8 (x2)



9

Stecken Sie die Kunststoffstopfen in die dafür vorgesehenen Schlitz.

Insert the plastic plugs into their slots.



10

Montieren Sie die M8x25 Stellschraube.

Assemble the M8x25 set screw.



11

Achtung: Die Winkelbegrenzungsschraube (M8x25) kann verwendet werden, wenn der Moduldrehwinkel reduziert werden soll. Auf dem Modul befinden sich vier Löcher.

Attention: You can limit the right-left rotations of the module with M8X25 bolts. There are four holes on the module. You can optionally set the rotation limits with one bolts.



Rotationsgrenzwand
Rotation limit wall

12

Entfernen Sie das gelbe Klebeband. Legen Sie die Dichtung so ein, dass die Klebefläche nach innen zeigt.

Remove the yellow tape. Place the gasket with the adhesive surface inside.




13

Setzen Sie das Modul auf das Paneel.

Check the connections of the module and the panel for correct installation.

Bolzen und Unterlegscheiben sind nicht im Lieferumfang enthalten.

Bolts and washers are not included.

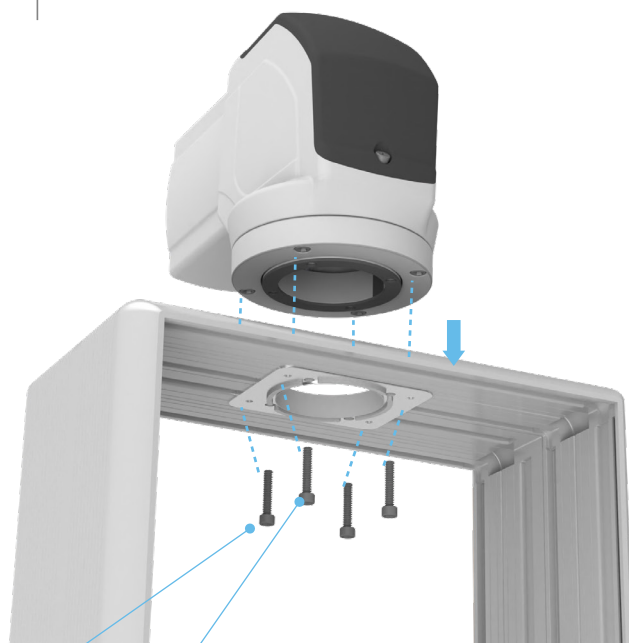

M8 x 30 (x4)

J8.4 (x4)

14

Die Abmessungen der Schraubenlöcher und der Kabel durchgangslöcher sind auf der Platte zu öffnen.

Screw holes and cable hole dimensions, if required for installation.

