




TS EN 50085-1
TS EN IEC 61439-1

5
YEARS
WARRANTY

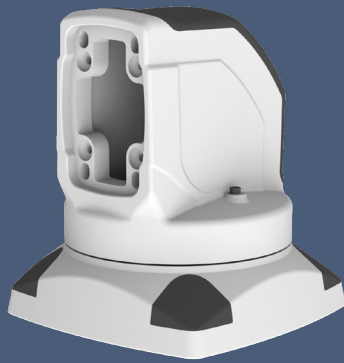

XX-TA130.600

4x  **M8 x 40**

2x  **M8 x 20**



2x  **M4 x 8**

2x  **M6 x 10**

4x  **J8.4**

4x 


2x 

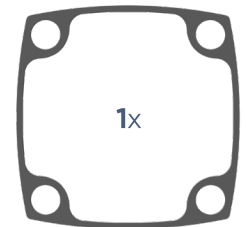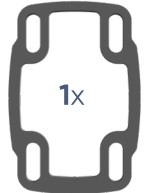

1

Stecken Sie die Winkelbolzen in ihre Schlitze und ziehen Sie sie fest.

Insert the angle bolts into their slots and tighten them.

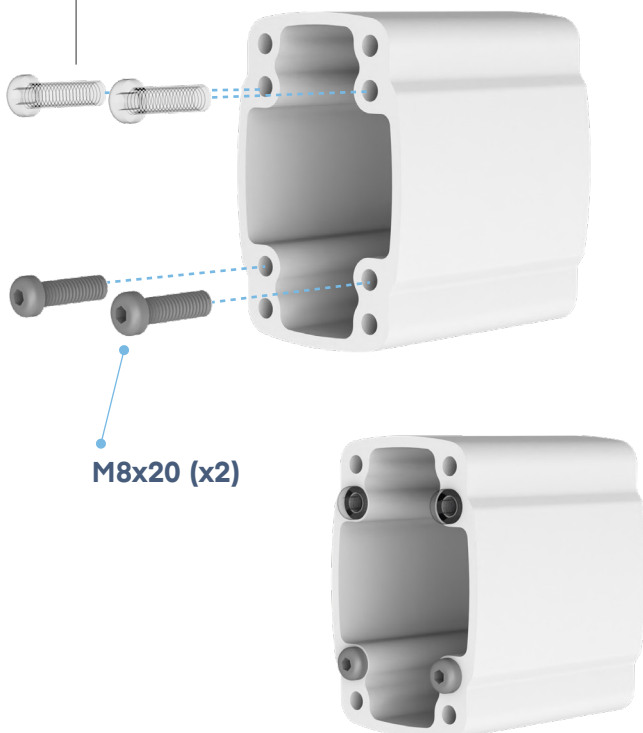

M8x20 (x2)

2

Entfernen Sie das gelbe Klebeband. Legen Sie die Dichtung so ein, dass die Klebefläche nach innen zeigt.

Remove the yellow tape. Place the gasket with the adhesive surface inside.



3

Setzen Sie das Profil in die Kupplung ein, wie in der Abbildung unten gezeigt.


Insert the profile into the coupling as shown in the illustration below.



4

M8x20 Winkelbolzen werden verwendet, um ein Durchhängen des Profils durch das hohe Gewicht zu verhindern, das bei langen Tragarmprofilen auftreten kann. (Inbus/Allen)

M8x20 angle bolts are used to prevent the profile from sagging due to the high weight that can occur with long support arm profiles.

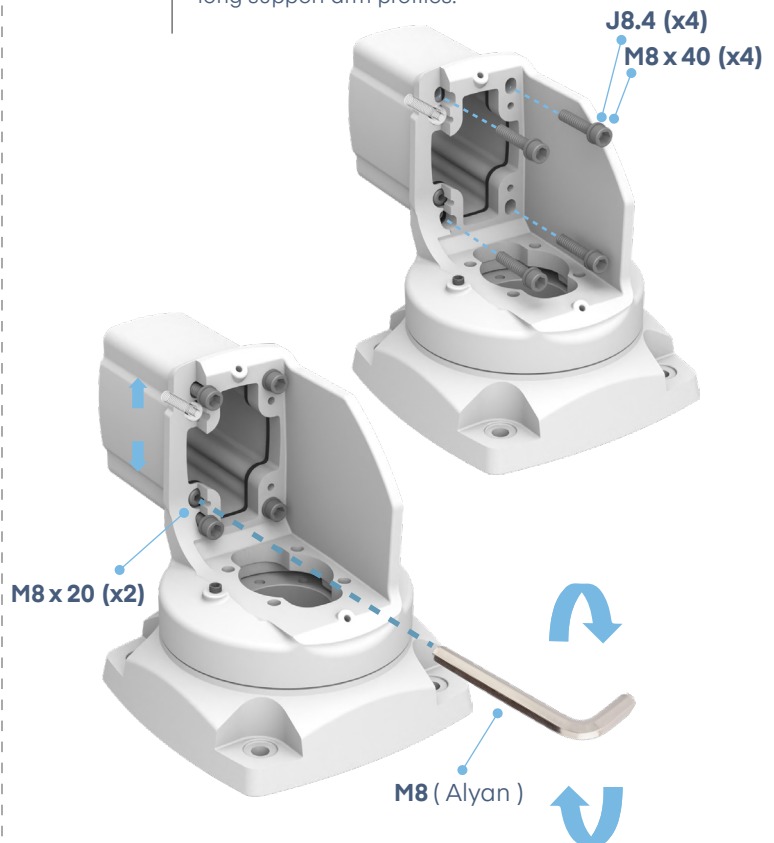

5

Verwenden Sie M8x20-Schrauben für die Winkleinstellung.

Use M8x20 bolts for angle correction.

Wenn in Ihrer Anwendung kein Durchhängen auftritt, können Sie die Winkelbolzen in ihrer ursprünglichen Position am Modul belassen.

If there is no sagging in your application, leave the angle bolts in tightened position.


Sollte es in Ihrer Anwendung zu einer Durchbiegung kommen, lösen Sie die M8x40-Profilbolzen um 2-3 mm. Ziehen Sie die Winkelschrauben an, bis der Neigungsunterschied ausgeglichen ist (zur Kontrolle der Neigung können Sie Werkzeuge wie eine Wasserwaage usw. verwenden). Ziehen Sie die entsprechenden M8x40-Profilbolzen fest.

If there is sagging in your application, loosen the M8x40 profile bolts by 2-3mm depending on the angle desired. Once the profile is set to the desired position, tighten back the M8x40 angle bolts. You can use a spirit level etc. to check the slope.

6

Achtung: Sie können die Rechts-Links-Drehungen des Moduls mit M6x10-Schrauben begrenzen. Auf dem Modul befinden sich acht Löcher in gleichen Abständen. Optional können Sie die Drehbegrenzungen mit zwei Schrauben festlegen.

Attention: You can limit the right/left turns of the module with M6x10 screws. There are eight holes at equal distances on the module. Optionally, you can set the rotation limits with two screws.

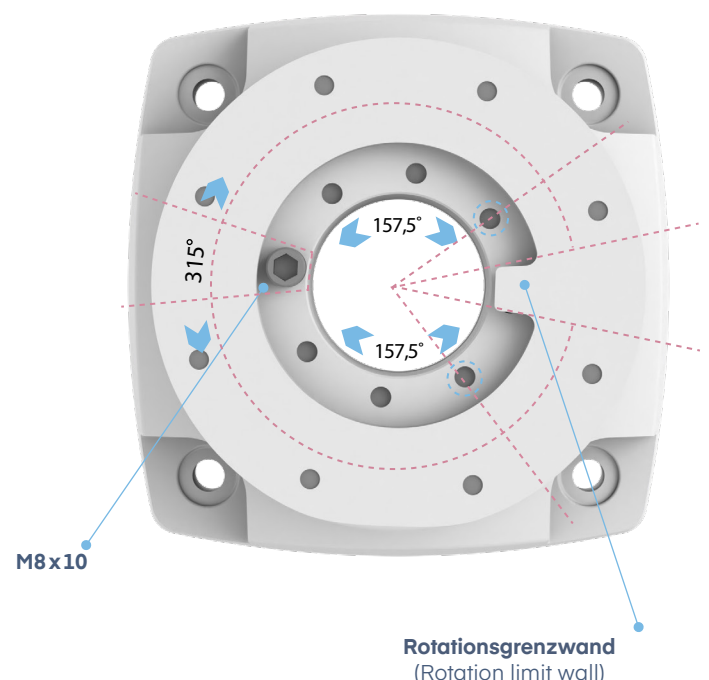

7

Setzen Sie den Kunststoffkabelschutz wie in der Abbildung unten gezeigt.

Place the plastic cable protection as shown in the illustration below.



8

Entfernen Sie das gelbe Klebeband. Legen Sie die Dichtung so ein, dass die Klebefläche nach innen zeigt.

Remove the yellow tape. Place the gasket with the adhesive surface inside.



9

Positionieren und montieren Sie die Abdeckung und Bolzen wie in der Abbildung gezeigt.


Position and fit the covers and bolts as shown in the illustration.



10

Vorsicht! Vergessen Sie nicht, die Erdung zu befestigen, um eine sichere Verbindung herzustellen.


Caution: Do not forget to fix the grounding for a safe connection.

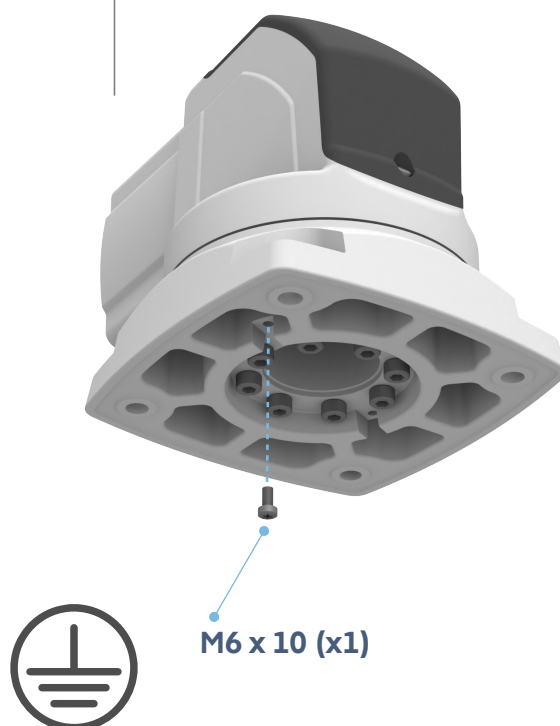

11

Entfernen Sie das gelbe Klebeband.† Legen Sie die Dichtung mit der Klebefläche nach innen ein.


Remove the yellow tape. Place the gasket with the adhesive surface inside.

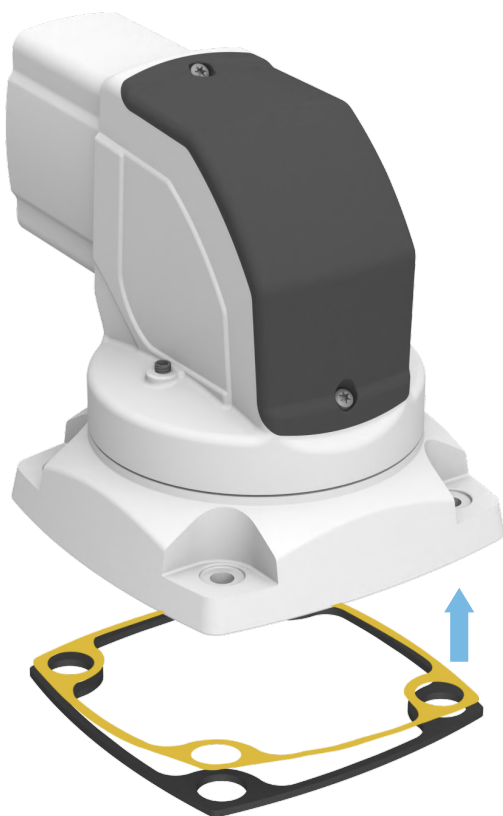

12

Setzen Sie die schwarzen Abdeckungen auf den Kopf der M8-Schraube. (M8-Schrauben sind nicht in der Verpackung enthalten).

Place the black covers on top of the M8 bolt head. (M8 bolts are not included in the box).

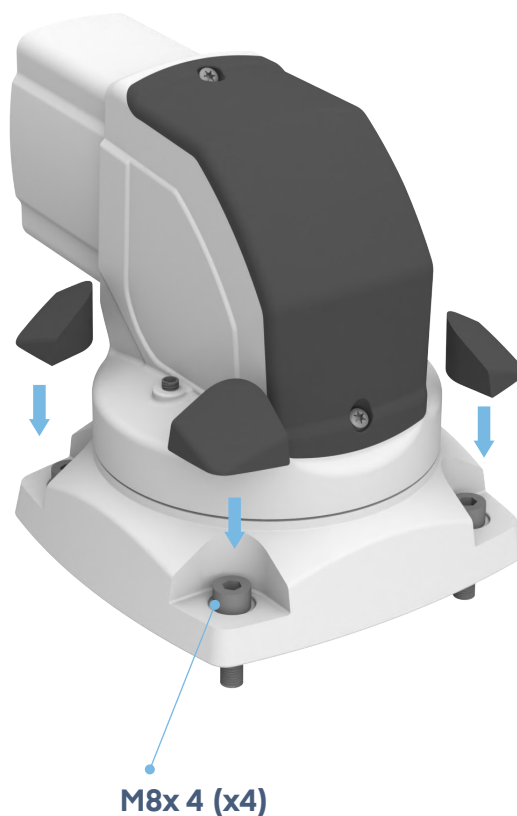

13

Verschraubungslöcher und Kabellochmaße, falls für die Montage erforderlich.

Screw holes and cable hole dimensions, if required for installation.

