






TS EN 50085-1
TS EN IEC 61439-1

5
YEARS
WARRANTY

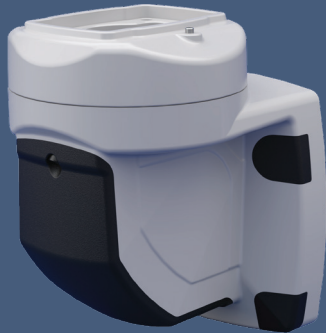

XX-TA050.710

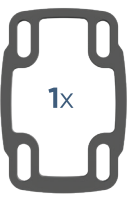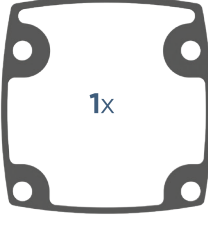4x		M6 x 30		
5x		M6x25		
1x		M6 x 20		
8x		M6 x 12 (Loctite)		
1x		M5x20		
4x		J6.4		
3x		M4 x 8	1x	1x
1x		Ø5x5		
2x				
2x			1x	1x

1

Entfernen Sie das gelbe Klebeband. Legen Sie die Dichtung so ein, dass die Klebefläche nach innen zeigt.

Remove the yellow adhesive tape. Insert the seal so that the adhesive surface is facing inwards.



2

Setzen Sie das Profil in die Kupplung ein, wie in der Abbildung unten gezeigt.


Insert the profile into the coupling as shown in the illustration below.



3

Ziehen Sie die Profilbolzen fest.


Tighten the profile bolts.

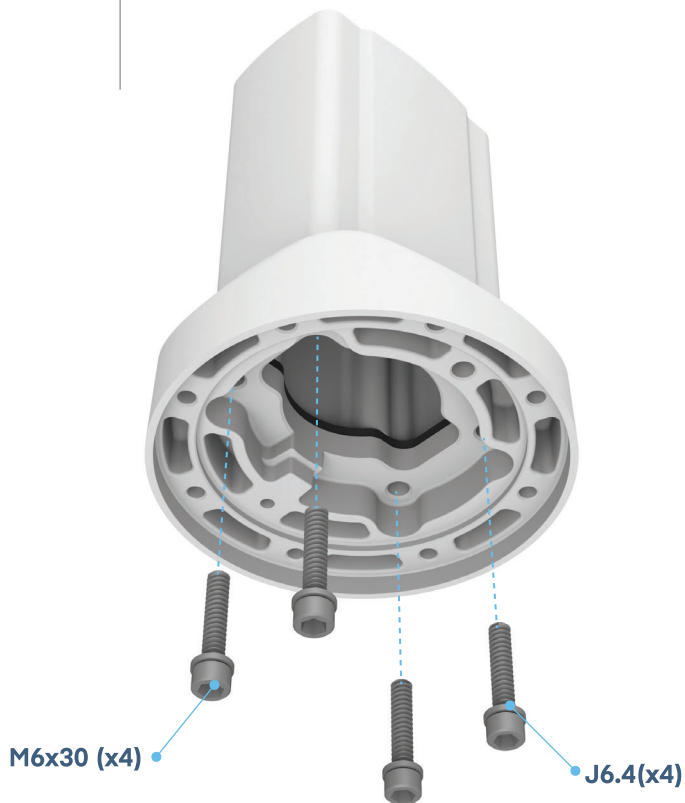

4

Stecken Sie die Erdungskugel, die Sprungfeder und den Kunststoffstopfen in ihre Fassungen.

Remove the yellow tape. Place the gasket with the adhesive surface inside.

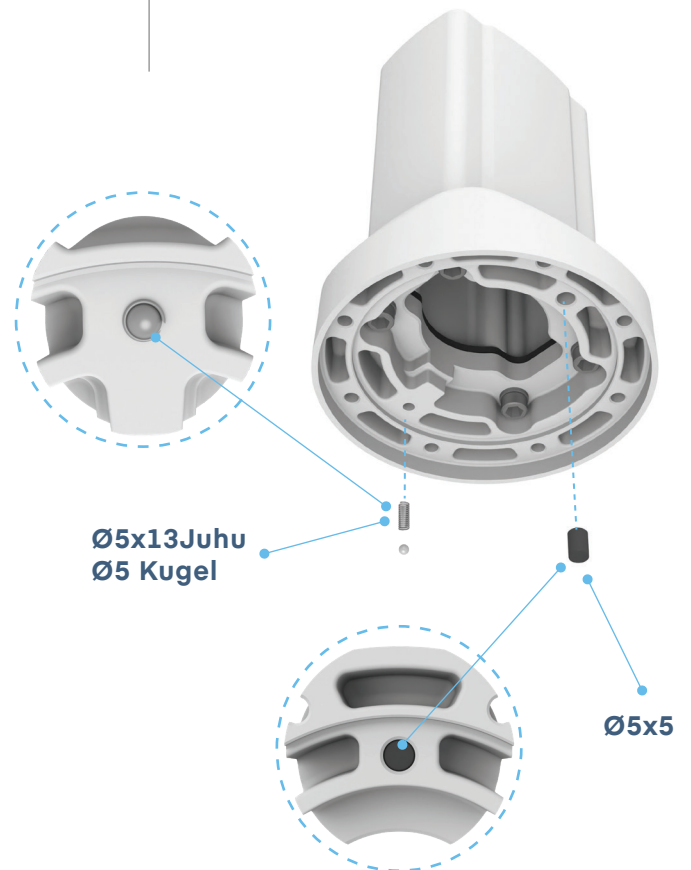

5

Hinweis: Der Kunststoffstopfen und die Stellschraube sollten sich im selben Loch befinden.

Note: The plastic plug and the adjusting screw should be in the same hole.

Vergessen Sie nicht, die Kunststoffabdeckungen des Moduls anzubringen.

Do not forget to adjust the plastic covers of the module.



6

Setzen Sie das Modul in das Teil ein und ziehen Sie die Schrauben fest.


Insert the module into the part and tighten the screws.



7

Prüfen Sie, ob der Zusammenbau wie in der Abbildung gezeigt erfolgt ist.


Check that the assembly has been carried out as shown in the illustration.

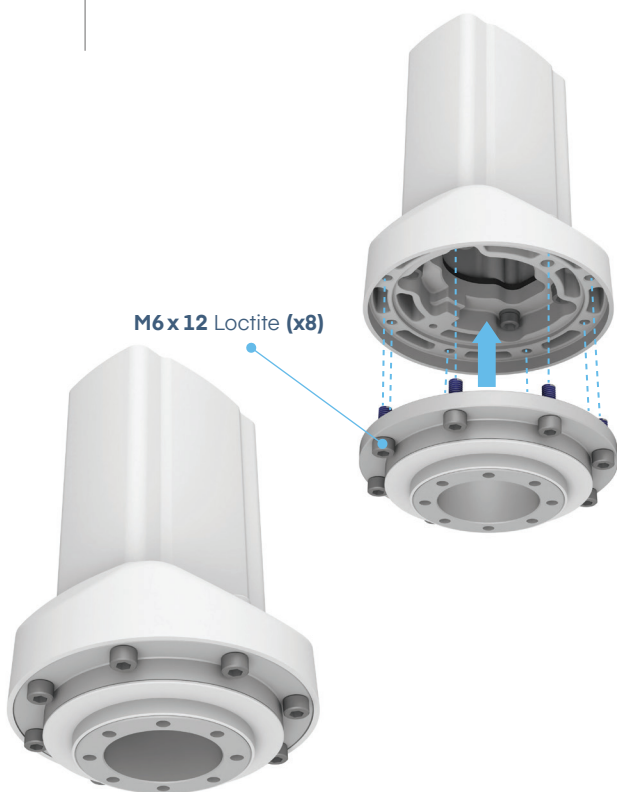

8

Kombinieren Sie das montierte Oberteil mit dem Unterteil.


Combine the assembled upper section with the lower section.

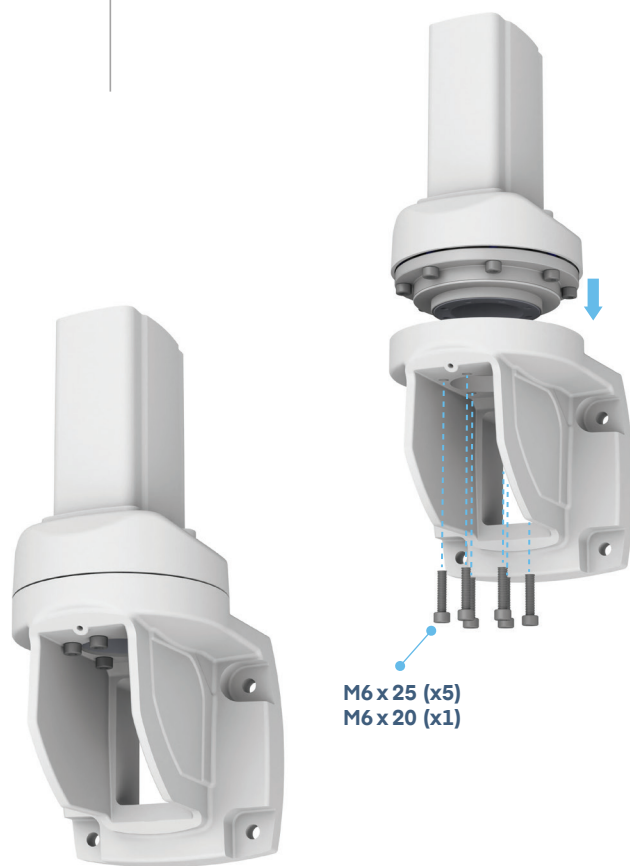

9

Achtung: Sie können die Rechts-Links-Drehungen des Moduls mit M6x10-Schrauben begrenzen. Auf dem Modul befinden sich acht Löcher in gleichen Abständen. Optional können Sie die Drehbegrenzungen mit zwei Schrauben festlegen.


Attention: You can limit the right-left rotations of the module with M6X10 bolts. There are eight holes at equal intervals on the module. You can optionally set the rotation limits with two bolts.

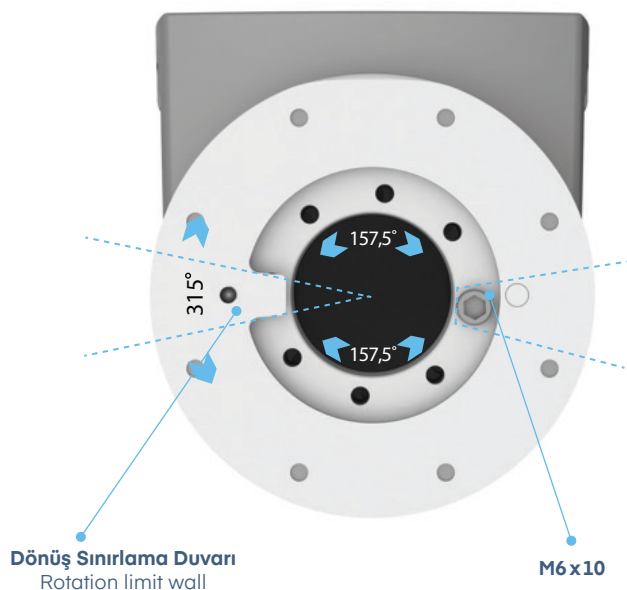

10

Vorsicht! Vergessen Sie nicht, die Erdung zu befestigen, um eine sichere Verbindung herzustellen.


Caution! Do not forget to fix the grounding for a safe connection.

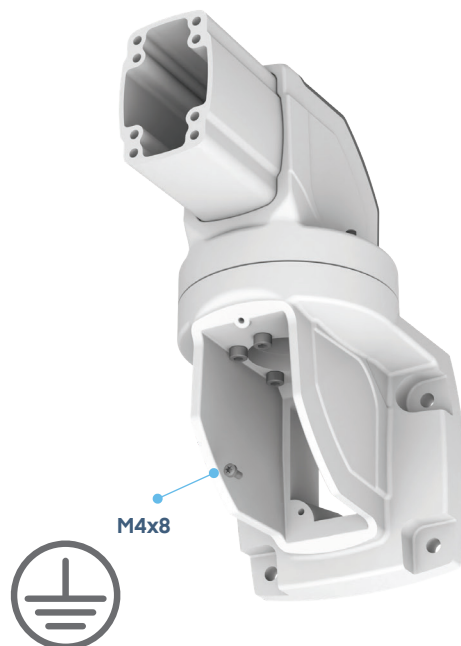

11

Positionieren und montieren Sie die Abdeckungen und Bolzen wie in der Abbildung gezeigt.

Position and fit the covers and bolts as shown in the illustration.

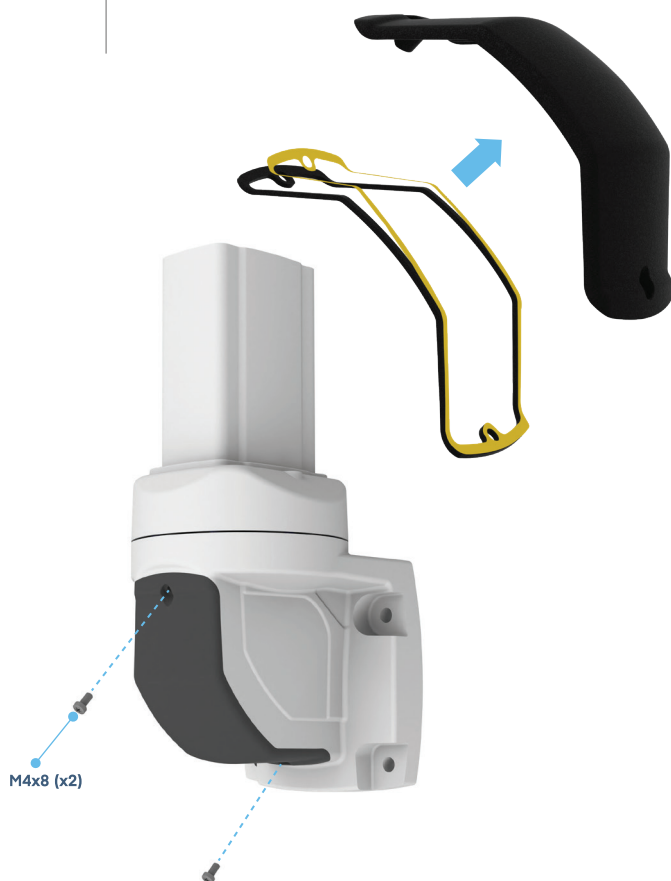

12

Entfernen Sie das gelbe Klebeband. Legen Sie die Dichtung so ein, dass die Klebefläche nach innen zeigt.

Remove the yellow tape. Place the gasket with the adhesive surface inside.



13

Setzen Sie die schwarzen Abdeckungen auf den Kopf der M8-Schraube. (M8-Schrauben sind nicht in der Verpackung enthalten).

Place the black covers on top of the M8 bolt head. (M8 bolts are not included in the box).



14

Verschraubungslöcher und Kabellochmaße, falls für die Montage erforderlich.

Screw holes and cable hole dimensions, if required for installation.

